

Übersicht über die Mängel der Feuerwehrhäuser der Ortsfeuerwehren (OFW) der Freiwilligen Feuerwehr Halle (Saale)

OFW	Mängel	Kurzfristige Maßnahmen	Langfristige Maßnahmen
Dörlau	FW-Halle befindet sich in einem völlig unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Die Stellplätze für die drei vorhandenen FZ zu schmal und zu kurz. Die Tore sind zu schmal und zu niedrig. Verkehrswege neben und hinter den FZ nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Im Fußbodenbereich der FZ-Stellplätze sind keine Ablaufrinnen vorhanden. Die Anbringungen von Beleuchtungseinrichtungen über den FZ ist sehr ungünstig. Die Lage des FW-Hauses einschl. des erforderlichen Stauraumes vor den Hallentoren stellt einen Bereich mit Gefährdung dar. PKW-Stellplätze im Freien sind nicht ausreichend.	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile durchgeführt	Neubau
	Nebeneingangstür undicht (Sonderanfertigung nötig, da keine Normhöhe)		
	Im Sanitärbereich fehlend: 1 Herrentoilette, 2 Urinale		
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Lettin	FW-Halle befindet sich in einem unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Der Stellplatz für das vorhandene FZ ist zu schmal und zu kurz. Die Tore sind zu schmal und zu niedrig. Verkehrswege neben und hinter dem FZ nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Die Größe der Durchfahrt entspricht nicht den sicherheitstechn. Mindestanforderungen. Im Fußbodenbereich des FZ-Stellplatzes ist keine Ablaufrinne vorhanden. Die Lage des FW-Hauses einschl. des erforderl. Stauraumes vor dem Hallentor stellt einen Bereich mit Gefährdung dar. PKW- Stellplätze sind keine vorhanden.	Möglichkeiten zur Schaffung eines Raumes für die persönliche Schutzausrüstung und Schaffung von Parkplätzen auf Grund von Vergrößerung des Grundstückes der Wehr wurden geprüft und bedürfen der finanziellen Umsetzung.	Neubau oder Angliederung an das neue FW-Haus der OFW Dörlau
	Fußboden im OG sanierungsbedürftig	Verlegung von Linoleum durch Fachfirma, Belag entfernen durch OFW	
	Bauliche Ausführung des Schlauchturmes entspr. nicht den sicherheitstechn. Anforderungen.	Schlauchturm nur als Lager genutzt, Zutritt nur durch WL o. Stellv. möglich	
	Im Sanitärbereich fehlend: 2 Herrentoiletten, 2 Urinale		
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		

	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Trotha	FW-Halle befindet sich in einem völlig unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Die Stellplätze für die vorhandenen FZ zu schmal und zu kurz. Die Tore sind zu schmal. Verkehrswege neben und hinter den FZ nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Im Fußbodenbereich des FZ- Stellplatzes ist keine Ablaufrinne vorhanden. FZ-Halle verfügt über keine Absauganlage. Risse in den Wänden. Schlechte Wärmedämmung. Gebäudeteile nur notdürftig repariert.		Neubau
	Die Tore der FZ-Halle lassen sich im Winter z.T. nicht öffnen.	Entfernung der blockierenden Pflastersteine - hieraus ergibt sich eine Stolpergefahr	
	Im Sanitärbereich fehlend: 1 Herrentoilette, 2 Urinale		
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Heizungsanlage läuft nur im Notbetrieb, Gefahr eines Totalausfalls gegeben, bei ca. minus 10 Grad C reicht die Heizleistung nicht mehr aus (in der Fahrzeughalle und somit im Umkleidebereich treten Minusgrade auf)		
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Diemitz	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Die Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen werden z. Bsp. durch Einrichtungen zur Unterbringung von Persönlicher Schutzausrüstung, sowie durch Geräte und Ausrüstungen eingeengt. Die erforderlichen Verkehrswege neben und hinter dem Fahrzeugen sind dadurch nur teilweise vorhanden.	Soweit möglich, sind die Verkehrswege zu beräumen und freizuhalten.	
	Querriss im Schlauchturm	Haarriss beobachten, bei weiteren Rissen Untersuchungen	
	Fehlende Schornsteinabdeckung der drei nicht benötigten Schornsteine	Abdeckung in Planung	
	Fehlende Hofbefestigung	Befestigung herstellen	
	Absaugeinrichtung nicht vorhanden	Umsetzung durch Verwendung von Aufsteckfiltern befindet sich aktuell in der Beschaffung	

	2 Fahrzeughallentore des Haupthauses sind nicht mehr reparabel, Sicherheit der Feuerwehrhauses wird aktuell durch Ketten mit Vorhängeschloss sichergestellt.	Einbau neuer Hallentore geplant	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Reideburg	Fußboden in der FZ-Halle in Höhe der Ablaufrinne eingerissen, Wasser sammelt sich darunter	Reparatur	
	Bauschäden am Objekt, abgeplatzter Putz im Dachbereich und an den Torwangen der Fahrzeughallentore	Reparatur	
Tornau	FZ-Halle befindet sich in unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Stellplatz entspricht nicht den Anforderungen. Erforderl. Verkehrswege sind nur teilweise vorhanden. Fußbodenbereich befindet sich keine Ablaufrinne. Fußboden in der FZ-Halle weist Unebenheiten auf.		Neubau oder Angliederung an das neue FW-Haus der OFW Diemitz oder Trotha
	Torfeststeller im Fußbodenbereich bilden Stolperstellen.	Kennzeichnung ist erfolgt	
	Fenster Leibungen verschlissen	Austausch	
	Einregenschäden Fahrzeughalle 3 x	Reparatur Dach	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Büschdorf	Bauliche Ausführung des Schlauchturmes entspr. nicht den sicherheitstechn. Anforderungen	bis auf weiteres gesperrt	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen, kein ausreichender Platz für weitere Spinde (zum Teil Doppelbelegung)		
	Verkehrswege neben und hinter den FZ nicht bzw. nur teilweise vorhanden		
	Undichtigkeit der 3 Turmfenster	Verschluss ist in Planung	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		

Kanena	Malerleistungen im Innenbereich (Flure und Treppenraum) notwendig, 4 m Deckenhöhe	Durchführung, Aufstellen eines Gerüsts, Umsetzung geplant	
	Dachrinnen undicht	Reparatur geplant	
	Toranschluss in der FZ-Halle sanierungsbedürftig	Im Torbereich Fußbodenanschluss erneuern	
Neustadt	FW-Halle befindet sich in einem unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Die Stellplätze für die beiden vorhandenen FZ zu schmal und zu kurz. Die Tore sind zu schmal. Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Im Fußbodenbereich der FZ-Stellplätze sind keine Ablaufrinnen vorhanden. PKW- Plätze im Freien sind nicht ausreichend.	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile wurde angebracht	Neubau oder Zusammenführung von OFW
	Fussboden (Linoleumbelag) im Schulungsraum verschlissen (teilweise aufgerissen, dadurch Unfallgefahr, dringende Sanierung notwendig.	Notreparatur durch ZGM durchgeführt, dennoch besteht nach wie vor Unfallgefahr	
	Spinde (ca. 20 Stk.) für Persönliche Schutzausrüstung vollkommen verschlissen (Alter ca. 30 Jahre oder älter) lassen sich teilweise nur noch notdürftig reparieren.	Beschaffung durch Verwaltung in 2013 wird geprüft	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Im Sanitärbereich fehlend: 1 Herrentoilette, 1 Urinal		
	Keine Räumlichkeiten für Ausrüstung (Spinde) und Ausbildung der JFW (19 Mitglieder in JFW) vorhanden, dadurch Verkehrswege in der Fahrzeughalle zugestellt	Anbau am Gerätehaus zur Schaffung eines zusätzlichen Raumes JFW wird geprüft	
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Nietleben	Arbeitsgrube entspr. nicht den sicherheitstechn. Anforderungen.	Verschluss mit Holzbohlen hergestellt. Gefahrenkennzeichnung angebracht. Keine Nutzung.	Neubau oder Zusammenführung von OFW
	FW-Halle befindet sich in unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Der Stellplatz für das vorhandene FZ zu schmal und zu niedrig. Die Verkehrswege neben und hinter dem Fahrzeug nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Im Fußbodenbereich des FZ-Stellplatzes sind keine Ablaufrinnen vorhanden.	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile (z.B. Tore) (Einholen und Vorlage der rechtlichen Anforderungen sowie Bedarfsliste erstellen (SB FF), Anbringen (ZGM))	

	Im Sanitärbereich fehlend: 1 Herrentoilette		
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung		
Passen- dorf	FW-Halle befindet sich in unzureichenden sicherheitstechn. Zustand. Die Stellplätze für die drei vorhandenen FZ zu schmal, die Tore zu schmal. Verkehrswege neben und hinter den FZ nicht bzw. nur teilweise vorhanden. Im Fußbodenbereich der FZ-Stellplätze sind keine Ablaufrinnen vorhanden.	Gefahrenkennzeichnung für einengende Bauteile ist erfolgt	Neubau oder Zusammenführung von OFW
	Der öffentliche Zugang zum Haupteingang weist auf Grund von Unebenheiten des Weges (schlechter Zustand) eine erhebliche Unfallgefahr auf. Aufgrund zwar vorhandener aber unzureichender Beleuchtung erhöht sich diese in den Nachtstunden.		
	Wehrleiterzimmer-Im Hauptschieberschacht Nachweis von 6 Schimmelpilzarten mit teilweise gesundheitsgefährdenden Potenzial	Sanierungsmaßnahmen sind in der Planung für 2013 vorgesehen	
	Umkleieräume: keine Trennung von weiblichen und männlichen Angehörigen		
	Im Sanitärbereich fehlend: 2 Herrentoiletten, 1 Urinal	Sanierungsmaßnahmen sind in der Planung für 2013 vorgesehen	
	Waschbereich nicht bedarfsgerecht	1x Herren- und 1x Damendusche werden eingerichtet, Sanierungsmaßnahmen sind in der Planung für 2013 vorgesehen	
	Dachentwässerung defekt bzw. undichte Außenwand,	Umsetzung geplant	
	Außengarage-Dachinstandsetzung (Ausführung erst bei Auftreten der sich andeutenden Undichtigkeiten)		
	Arbeitsgrube entspr. nicht den sicherheitstechn. Anforderungen.	Verschluss mit Holzbohlen hergestellt. Gefahrenkennzeichnung angebracht. Keine Nutzung.	
Fehlende Schwarz/Weiß-Trennung			